


Snabbinstruktioner: Mantelprov (CA6550-55)



Genomförande

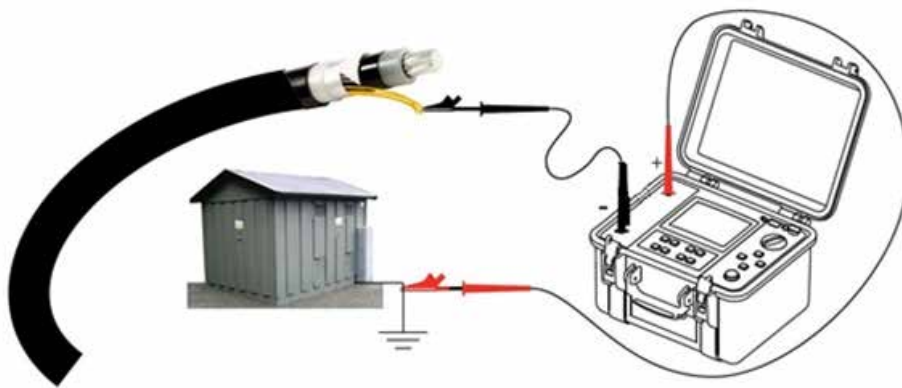


!!OBS!!

Innan du påbörjar mätningen, försäkra dig om att kabeln som ska testas är spänningslös. Det är viktigt att inkoppling sker enligt bilden ovan, **SVART** till "-", **RÖD** till "+".

Ställ vridomkopplaren i **U-STEP**-läge enligt bilden till höger:

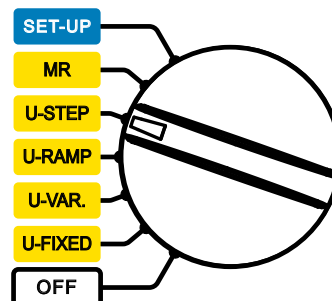

- Försäkra dig om att kabelskärmen är urkopplad i bägge ändorna.
- Se till att kabelskärmen ej har kontakt med jord på något sätt.
- Koppla pluskabeln  från instrumentet till befintlig jord, t.ex. stationsjord.
- Koppla minuskabeln  från instrumentet till skärmen på kabeln.




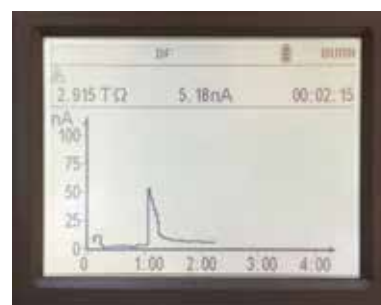
- Tryck på **START/STOP**-knappen  för att starta mätningen.
- Observera läckströmmen under hela mätningen (enligt bilden till höger):
- Avbryt mätningen om läckströmmen överstiger **10 µA/km** genom att trycka på **START/STOPP**-knappen.

För att få fram **läckströmskurvan** under en pågående mätning, gör så här:



- Tryck på **GRAPH**-knappen  och sedan på **DISPLAY**-knappen  2 ggr. Du bör nu se läckströmskurvan med aktuell läckströmsvärde (bilden till höger):
- För att spara mätningen, tryck på **MEM**-knappen och följ instruktionerna som visas på skärmen.

OBS! Om mätvärdet inte syns på skärmen: Tryck på **DISPLAY**-knappen  (flera gånger) tills du ser mätresultat på skärmen.



NORDEN

CA Mätssystem AB
Sjöflygvägen 35 G SE-183 62 TÄBY
Tel: +46 8 50 52 68 00, Fax: +46 8 50 52 68 10
info@chauvin-arnoux.se