

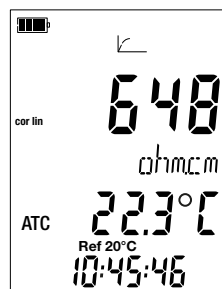
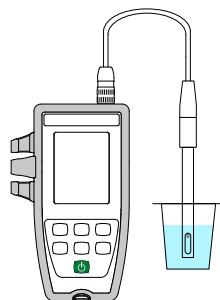
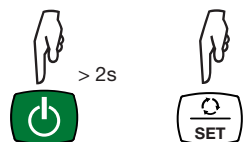
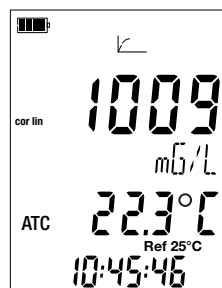





RESISTIVITETSMÄTNING

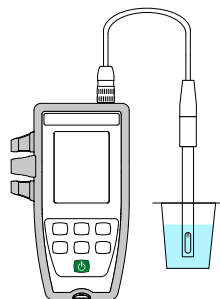

TDS-MÄTNING

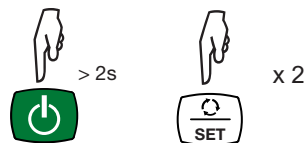

MÄTNING AV SALTHALT

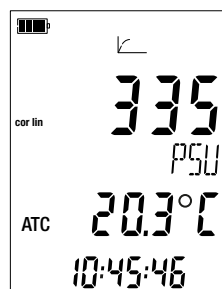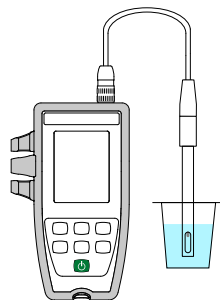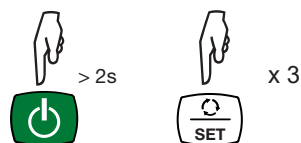

FRANCE
Chauvin Arnoux
12-16 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
Tél : +33 1 44 85 44 85
Fax : +33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
Tél : +33 1 44 85 44 38
Fax : +33 1 46 27 95 69

Our international contacts
www.chauvin-arnoux.com/contacts

Measure up




BRUKSANVISNINGAR

Besök vår hemsida för att ladda ned bruksanvisningen för ditt instrument och din cell:
www.chauvin-arnoux.com

Gå till fliken **Products** och sök på namnet på ditt instrument. När du har hittat instrumentet, gå till dess sida. Bruksanvisningen finns till höger. Ladda ned den.

Gå tillväga på samma sätt för konduktivitetscellen.

ATT SÄTTA I BATTERIERNA

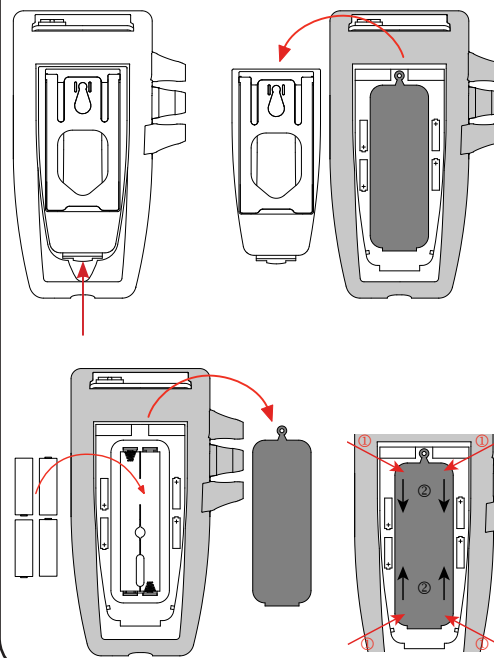

PROGRAMVARANDATA LOGGER TRANSFER

Besök vår hemsida för att ladda ner den senaste versionen av programvaran:
www.chauvin-arnoux.com

Gå till fliken **Support**, sedan **Ladda ned vår programvara (Download our software)**. Sök sedan på instrumentets namn.

Ladda ned programvaran och installera den sedan på din dator.

KNAPPAR

Knapp	Funktion
	På/Av-knapp (långt tryck)
MEM REC	MEM: ett kort tryck för att registrera mätningen och temperaturen. REC: ett långt tryck för att starta eller stoppa registreringen.
	: ett kort tryck för att välja typ av mätning: konduktivitet, resistivitet, TDS eller salthalt. SET: ett långt tryck för att ändra parameteringen av mätningarna: temperaturenhet, temperaturkorrigering, referenstemperatur, TDS-faktor. Ett andra långt tryck för att avsluta parameteringen av mätningarna.
	Bakgrundsbelysning.
CAL END	CAL: ett kort tryck för att söka efter kalibreringsparametrarna och starta en kalibrering. END: ett långt tryck för att avsluta kalibreringen.
	- Ett kort tryck för att ställa in temperaturen i MTC eller parametrarna i SET-läge. - Ett långt tryck för att välja standardlösningen under kalibreringen.



LEVERANSFÖRHÅLLANDEN

C.A 10141 konduktivitetsmätare levereras i en beredskapsväska med:

- En XCP4ST1 konduktivitetcell med integrerad temperatursond.
- Fyra alkaliska AA- eller LR6-batterier.
- Ett skyddande hölje monterat på instrumentet.
- En standardlösning som har en konduktivitet på 1 408 µS/cm.
- En bågare.
- En USB-kabel med mikroanslutning.
- En handledsrem.
- Snabbstartsguider (en per språk).
- Konfirmeringscertifikat.


PARAMETERISERING AV MÄTNINGARNA

1

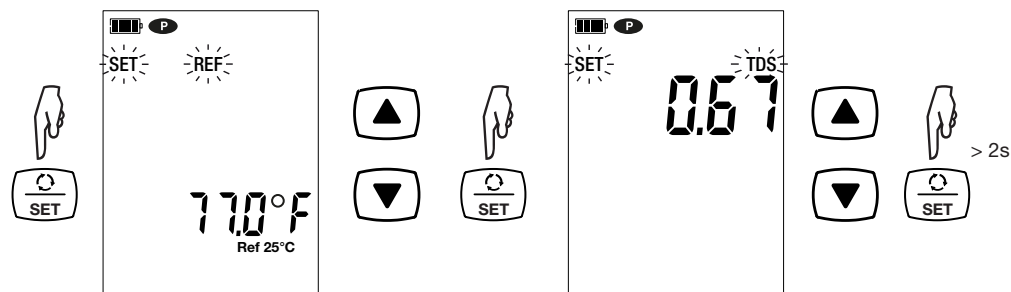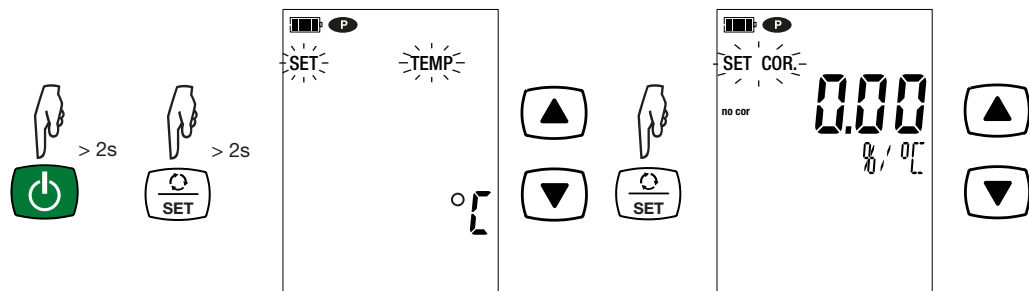

KONDUKTIVITETSMÄTNING

3

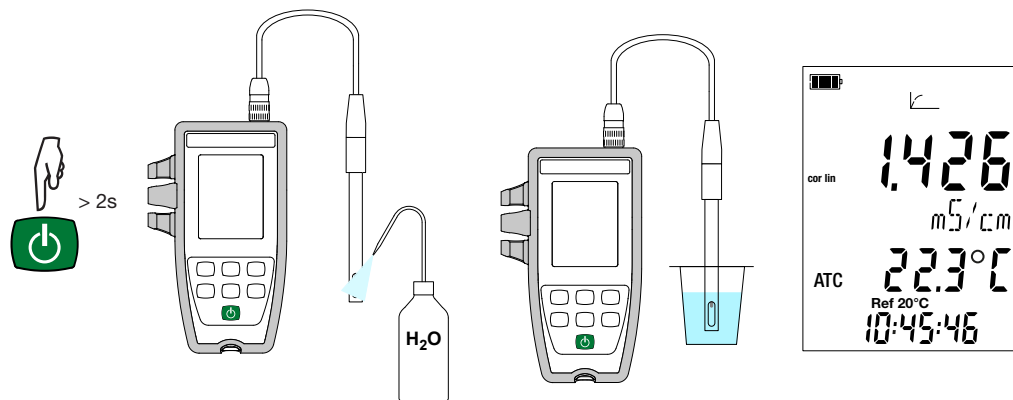

KALIBRERING

2

